

【i-Lightが正常に動作しない場合】

i-Lightが正常に動作しない場合、以下をご確認ください。

①ブレインユニット、タオⅡ、エアリアは、i-Light対応にアップデートされていますか？

各製品がi-Light対応バージョンにアップデートされているか、ご確認ください。

(AIRIA : Ver.4.2以降 / TAOⅡ : Ver.1.3以降 / ブレインユニット : Ver.2.0以降)

②LEDライトシステム専用RX分岐ケーブルを使用されていますか？

従来の「RX信号分離ケーブル」では、i-Lightを正常に動作させることができません。

i-Light取扱説明書【接続】をご参照の上、必ず、LEDライトシステム専用RX分岐ケーブルをご使用ください。

(LEDライトシステム専用RX分岐ケーブルから分岐している赤線は、ブレインユニット接続ケーブルから分岐している赤線と接続します。)

③AIRIAの設定モードは、プログラムカードモードに切り替えられていますか？

AIRIA取扱説明書P.10をご参照の上、設定モードがプログラムカードモードに切り替わっているかご確認ください。

ESCモードのままだとi-Lightは正常に動作しません。

④ブレインユニット接続コネクタの差し込み向きは正しいですか？

ブレインユニット接続コネクタ (i-Light本体ユニットとブレインユニットを繋ぐコネクタ) を逆に差し込むと正常に動作しません。

i-Light取扱説明書【接続】をご参照の上、正しい向きでコネクタを差し込んでください。

【ブレインユニットのアップデートが正常におこなえない場合】

ブレインユニットのアップデートが正常におこなえない場合、以下をご確認ください。

①配線は正しいですか？

バッテリーが接続されているか、エアリアのスイッチがONになっているかご確認ください。

この時、ブレインユニットの通信確認ランプ (TAOⅡ 取説2P.下段参照) が点滅していない場合は、配線に誤りがある可能性がございます。

②ブレインユニットアップデートケーブルを使用されていますか？

i-Lightに付属しているブレインユニット接続ケーブルではアップデートをおこなうことができません。

必ず、ブレインユニットアップデートUSBアダプタ (OP-15025) に付属しているブレインユニットアップデートケーブルをご使用ください。

【ヘッドライトの設定について】

ヘッドライトはカラーA/Bの交互点灯動作をしますが、設定により単色点灯・点滅・消灯の動作が可能です。

①単色点灯

ヘッドライトのカラーAとカラーBを同色に設定することで、設定色の常時点灯状態になります。

※ただし、Light Extinction Time をOFF以外に設定すると、車両停止から一定時間経過後に消灯します。

その後、スロットルを操作すると、再度点灯します。

②点滅

ヘッドライトのカラーA/Bいずれかを黒に設定することで、点滅状態を再現することができます。

(例) カラーAを青、カラーBを黒に設定すると、青い点滅となります。

③消灯

ヘッドライトのカラーAとカラーBを共に黒色に設定することで、常時点灯状態になります。